



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☀ Jasno	10,9°C	0,0 mm/h	0,5 m/s	81°	69%
12:00	☀ Jasno	21,0°C	0,0 mm/h	2,8 m/s	57°	36%
18:00	☀ Jasno	25,0°C	0,0 mm/h	1,7 m/s	19°	26%

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Matějček Jiří (TDS)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Zhotovitel svoji neodbornou činností poškodil rok starou podlahu sjezdu DUN 1PP. Zde fotografický záznam. Rýhy v podlaze jsou vedeny k transportním košům stojkování. Zhotovitel je přepravoval pomocí 1ks paletového vozíku.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-12.pdf

WhatsApp Image 202...1 (1).jpg



AUTOR Matějček Jiří (TDS)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Urgentní výzva k zajištění bezprašnosti v prostoru DUN – opakované porušování technologických postupů

Zhotoviteli neprovádí práce v prostoru DUN dle domluveného postupu bezprašně mimo prostor stavby. Zhotovitel je na tuto skutečnost denně upozorňován, avšak bez odezvy. Opětovně vyzýváme zhotovitele pro zajištění bezprašnosti v prostoru DUN mimo prostor stavby! V této části objektu se nachází veškeré centra všech výpočetních mikroelektronik a řízení objektu jenž jsou extrémně náchylné na prašnost.

Totožně je prostor náchylný na zatečení.


Při denní prohlídkách opětovně upozorňujeme, že zde nejsou žádná opatření zhotovitele proti zatečení vody mimo prostor vyhrazený stavbě!

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-12.pdf

WhatsApp Image 202...58.01.jpg

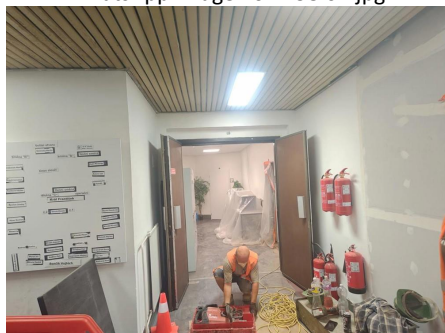

AUTOR Baulovič Peter (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Při dnešní montáži věžového jeřábu č. 2 bylo v průběhu prací zjištěno, že se na roznašecích silničních panelech v úrovni 1.NP objevili drobné trhliny. Po telefonické konzultaci se statikem byly práce pro jistotu zastaveny a bylo provedeno následující vyhodnocení:

- 1) zhotovitel pozastavil práce na VJ a část VJ 2 demontuje.
- 2) zhotovitel rozebere roznášecí panely, které jsou nyní osazeny na šterkovém loži a osadí je do betonu, dle požadavku statika (viz příloha)
- 3) dále p. Morks na základě pondělní kontroly zaslal email s doporučením ohledně fixace ŽB panelů na úrovni základové desky - tyto opatření zhotovitel nyní provede.
- 4) Před montáží byla provedena opět kontrola stojek v suterénu, kde v příloze zasíláme protokol.
- 5) před opětovným zahájením prací vyzve GD TDI ke kontrole opatření od STACON a ke kontrole podkladu pro VJ.

PŘÍLOHY




Protokol 2.pdf



Mail morks.pdf



KCP - Stavební den...08-12.pdf

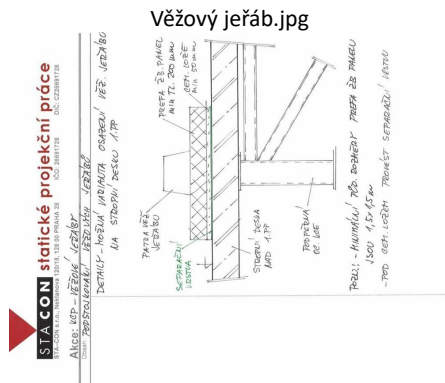

Věžový jeřáb.jpg