



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 19.8.2026:

Dne 24.08. bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot:


Koš A1 2x, A2 1x, C1 1x, C2 1x a P1 5x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Před vlastním osazením do piloty je nutné upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C.

PŘÍLOHY




KCP - Stavební den...08-24.pdf


IMG_0329.jpg

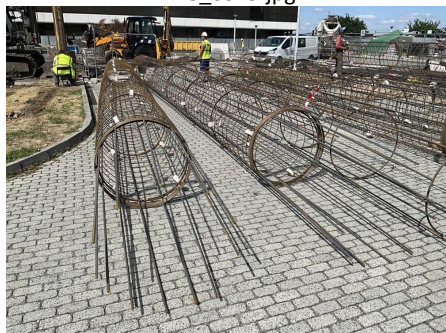


IMG_0330.jpg

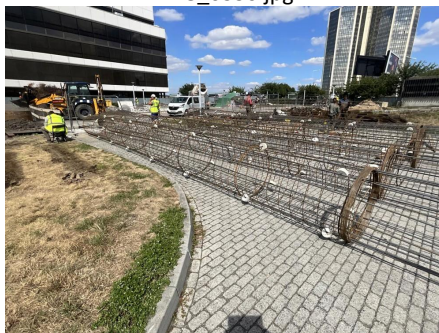

IMG_0331.jpg

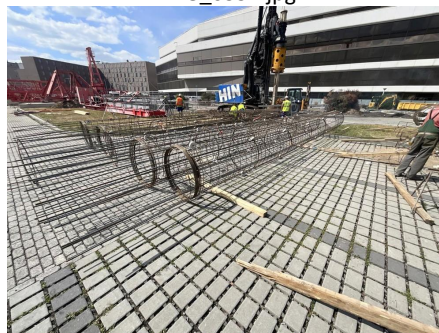

IMG_0334.jpg

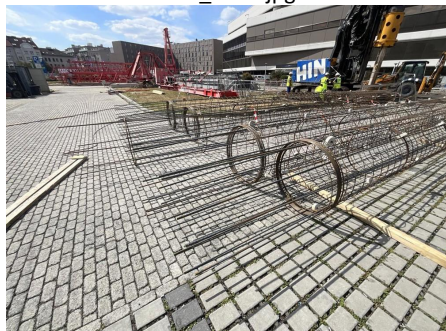

AUTOR

Matějček Jiří (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

(pátek) od 18:00 hod. došlo v prostoru Vyšehradu / staveniště ke srážkové události o intenzitě odpovídající dešti s dobou opakování $N = 5$ let. Ochranná opatření zhotovená zhotovitelem proti vnikání srážkové vody do stávajícího objektu KCP se ukázala jako nedostatečná a koncepčně chybná. Došlo ke dvěma samostatným poruchám:

a) Vybourané otvory ve stropní desce nad 2. PP (Jižní garáže) Srážková voda natékala vybouranými otvory ve stropní desce přímo do trasy ve 2. PP k trafokomorám VN. Dešťové svody Jižních garáží byly ve stávajícím stavu kapacitně dostatečné; příčinou zatečení nebyla kapacita svodů, nýbrž nezajištěné otvory ve stropní desce.

b) Provizorní ochranné hrzení na desce nad DUN (dešťová usazovací nádrž) Voda zadržaná v provizorním ochranném hrzení přesáhla výšky hrzení a přetekla. Z ochranného hrzení není zajištěno žádné čerpání ani odvodnění, opatření tedy nemá odtok a k přetečení musí dojít u každé srážky přesahující jeho retenční objem. Nejde o selhání provozu, nýbrž o vadu návrhu opatření.

Na staveništi nebyl v době události přítomen odpovědný zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí ani jím pověřená osoba). Zásah k odvrácení vniknutí vody do rozvodny/trafokomor VN a do technologických místností DUN provedla jednotka hasičského záchranného sboru podniku (HZSP) Kongresového centra Praha.

Na nedostatečnost ochrany proti zatékání z desky Jižních garáží byli zástupci zhotovitele — p. Chytil, p. Římal, p. Krobaurer — technickým dozorem stavebníka upozorněni opakovaně, s předstihem několika týdnů. Riziko zatékání z prostoru Jižních garáží do prostor VN je známé a historicky doložené; z tohoto důvodu je plánováno navýšení kapacity dešťových svodů Jižních garáží. Zhotovitel tedy o riziku prokazatelně věděl.

Bylo písemně do deníku uvedeno, že do objektu KCP nesmí v průběhu výstavby zatékat a že zhotovitel je povinen zajistit dostatečnou ochranu. O uvedené události není ve stavebním deníku proveden zápis zhotovitele, ačkoli jej zhotovitel byl povinen provést obratem po vzniku události. Vedení stavebního deníku je povinností zhotovitele dle § 166 zák. č. 283/2021 Sb., obsahové náležitosti stanoví příloha č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

Byl nutný zásah jednotky HZSP KCP — náklady zásahu budou vyúčtovány zhotoviteli.

Rozsah škod na majetku, stavebních konstrukcích a technologickém zařízení (zejména technologie DUN) bude ověřen objednatelem; nárok na

náhradu škody se tímto vyhrazuje v plném rozsahu.

PŘÍLOHY

WhatsApp Video
202...05.52.mp4

KCP - Stavební den...08-
24.pdf

WhatsApp Image 202...2 (1).jpg



WhatsApp Image 202...2 (2).jpg



WhatsApp Image 202...05.52.jpg



WhatsApp Image 202...05.49.jpg



WhatsApp Image 202...7 (2).jpg



WhatsApp Image 202...7 (1).jpg



WhatsApp Image 202...08.57.jpg



CHMU_Karlov_260825.jpg

Denní data									
Datum	Průměrná denní teplota vzduchu		Průměrná denní teplota vzduchu		Průměrná denní teplota vzduchu		Průměrná denní teplota vzduchu		Průměrná denní teplota vzduchu
	max	min	max	min	max	min	max	min	
15.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
16.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
17.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
18.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
19.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
20.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
21.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
22.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
23.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
24.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
25.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
26.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
27.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
28.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
29.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
30.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C
31.8.2025	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C	10,0 °C	24,5 °C