

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 2.9.2026:

Žádám GD o zdokumentování bouraných konstrukcí tak, aby se rozsah prací dal zkontrolovat a vyhodnotit

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...09-09.pdf

AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Požaduji důsledné provádění podstojkování bouraných otvorů dle statické části, viz příloha.

Ve 2.PP na ose 7 D a E' byla odstraněna část nosné stěny a u otvoru na ose 7E' bylo zbouráno i ostění a část stropu není podepřena, viz foto.

Žádám o doplnění aspoň 2 stojek únosnosti 20 kN v prostoru rohu stropu, který není podepírán. Pokud dojde k vybourání i části nosné stěny, nutné provádět podstojkování ihned. Žádám o provedení obratem

PŘÍLOHY



Způsob stojkování ...ešení.pdf



KCP - Stavební den...09-09.pdf

FOT1.jpg



FOT2.jpg



FOT3.jpg



AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot (dosud vyrobených armokošů):


Koš A1 3x, A2 2x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Koše P1 zatím nebyly vyrobeny. Před vlastním osazením do piloty je nutné vždy upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...09-09.pdf

Pil1.jpg

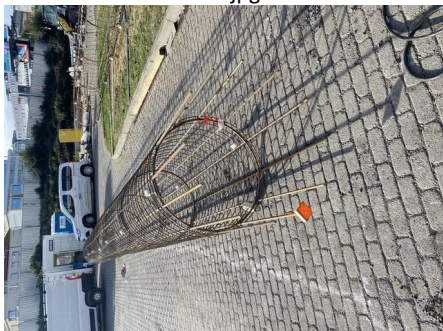


Pil2.jpg



Pil3.jpg



 Pil4.jpg





AUTOR

Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

Žádám GD, aby prováděl bourací práce betonových konstrukcí v souladu s TP pro bourací práce.

Ve 2.PP mezi osami 7 a F-G' bylo provedeno vybourání betonových dílců větší hmotnosti než 400 kg, při bourání nebylo na dopadišti zřízena plocha z 2 vrstev pneumatik. Doplníte stojky s únosností 20 kN á 1,0 m. Žádám okamžitě o sjednání nápravy

PŘÍLOHY

FOT4.jpg

