



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	10,9°C	0,0 mm/h	0,5 m/s	81°	69%
12:00	Jasno	21,0°C	0,0 mm/h	2,8 m/s	57°	36%
18:00	Jasno	25,0°C	0,0 mm/h	1,7 m/s	19°	26%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8
						Lokus wolffkran	6	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Kolový nakladač Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Mobilní autojeřáb Liebherr LTM 1300	Lokus wolffkran	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Demontáž kabelů 2PP, 1PP	Gemo 204 elektro		
- Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací			
- Bourání cihelné stěny v části DUN			
- Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP			
- vrtání a řezání otvoru 1PP, 2 PP, 3PP rondel			
- vytažení betonových dílců 1PP, 2PP, 3PP			
- Provádění protizátokových opatření v místnostech velína	GEMO a.s.		
- Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP ,3PP			
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP			
- Stojkování 1PP 2PP Velín			
- Demontáž věžového jeřábu V2	Lokus wolffkran		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Matějček Jiří (TDS)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Zhotovitel svoji neodbornou činností poškodil rok starou podlahu sjezdu DUN 1PP. Zde fotografický záznam. Rýhy v podlaze jsou vedeny k transportním košům stojkování. Zhotovitel je přepravoval pomocí 1ks paletového vozíku.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-12.pdf

WhatsApp Image 202...1 (1).jpg



AUTOR

Matějčíček Jiří (TDS)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Urgentní výzva k zajištění bezprašnosti v prostoru DUN – opakované porušování technologických postupů

Zhotoviteli neprovádí práce v prostoru DUN dle domluveného postupu bezprašně mimo prostor stavby. Zhotovitel je na tuto skutečnost denně upozorňován, avšak bez odezvy. Opětovně vyzýváme zhotovitele pro zajištění bezprašnosti v prostoru DUN mimo prostor stavby! V této části objektu se nachází veškeré centra všech výpočetních mikroelektronik a řízení objektu jenž jsou extrémně náchylné na prašnost.

Totožně je prostor náchylný na zatečení.


Při denní prohlídkách opětovně upozorňujeme, že zde nejsou žádná opatření zhotovitele proti zatečení vody mimo prostor vyhrazený stavbě!

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-12.pdf

WhatsApp Image 202...58.01.jpg

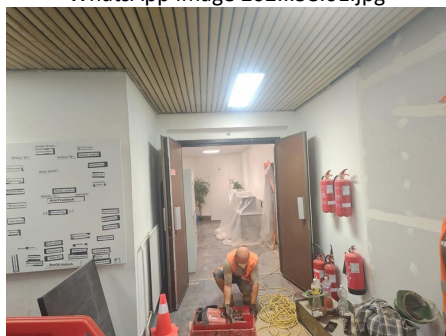

AUTOR

Baulovič Peter (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Při dnešní montáži věžového jeřábu č. 2 bylo v průběhu prací zjištěno, že se na roznášecích silničních panelech v úrovni 1.NP objevili drobné trhliny. Po telefonické konzultaci se statikem byly práce pro jistotu zastaveny a bylo provedeno následující vyhodnocení:

- 1) zhotovitel pozastavil práce na VJ a část VJ 2 demontuje.
- 2) zhotovitel rozebere roznášecí panely, které jsou nyní osazeny na šterkovém loži a osadí je do betonu, dle požadavku statika (viz příloha)
- 3) dále p. Morks na základě pondělní kontroly zaslal email s doporučením ohledně fixace ŽB panelů na úrovni základové desky - tyto opatření zhotovitel nyní provede.
- 4) Před montáží byla provedena opět kontrola stojek v suterénu, kde v příloze zasíláme protokol.
- 5) před opětovným zahájením prací vyzve GD TDI ke kontrole opatření od STACON a ke kontrole podkladu pro VJ.

PŘÍLOHY



Protokol 2.pdf




Mail morks.pdf



KCP - Stavební den...08-12.pdf

Věžový jeřáb.jpg

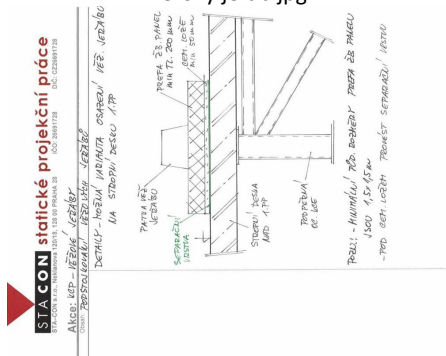

Podpisy: