



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☀ Jasno	14,9°C	0,0 mm/h	0,6 m/s	52°	55%
12:00	☀ Jasno	25,5°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	94°	29%
18:00	☀ Jasno	29,9°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	111°	21%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Kolový nakladač Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Demontáž kabelů 2PP, 1PP	Gemo 204 elektro		
- Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací			
- Bourání cihelné stěny v části DUN			
- Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP			
- vrtání a řezání otvoru 1PP, 2 PP, 3PP rondel			
- vytažení betonových dílců 1PP, 2PP, 3PP			
- Provádění protizátokových opatření v místnostech velína	GEMO a.s.		
- Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP, 3PP			
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP			
- Stojkování 1PP 2PP Velín			
- Kontrola stojkování v místě DUN. Zjišťování nových skutečností v kanálech 3PP			
- Zakrývání stěrek u prostor velína 1 PP a 2 PP .			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Matějček Jiří (TDS)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 13.8.2026:

Dne 14.8. proběhla ráno a následně v dopoledních hodinách kontrola prostoru. Zakrytí a úpravy proti vodě jsou dostatečné. Dle místní domluvy prosíme o dodatečné doplnění betonových hrázek u dveří do prostoru technického dispečinku.

Po dobu provádění prací bude místní pracovník trvale za bezpečnostním ohrazením pomoci vodního vysavače s nástavce zajišťovat čerpání vody z prostoru. Zároveň bude v pravidelných intervalech kontrolovat protečení do meziprostoru pod podlahou. Odřezané kusy betonu nebudou dopadat na desku a budou zajištěny jeřábem.

Ta TDI jsou tato opatření dostatečná.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-14.pdf

WhatsApp Image 202...44.59.jpg



AUTOR

Baulovič Peter (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Při dnešní pochůzce stavby byla provedena kontrola všech šachet a koridorů v blízkosti DUN v návaznosti na postavení vrtné soupravy. Bylo konstatováno, že bude třeba návštěva statika, aby se vyřešilo roznesení / umístění vrtné soupravy nad šachtami v úrovních 1.PP - 3.PP - na schématu vyznačeno zeleně... Podstojkování v těchto šachtách totiž není možné.


Dále bylo zjištěno, že v prostoru DUN, kde má být umístěný sloup na ose J/6 se ve zděné konstrukci nacházel ŽB sloup s hlavicí, který z DPS nebyl patrný (zaznačeno červeně). Aktuálně domlouváme na pondělí 17.8. statika, aby navrhl postup jak sloup a hlavice odstranit. Vzhledem k tl. hlavice je nutné použít lanovou pilu. Sloup se nachází i technickém mezipatře pod 1.PP. Do vyjasnění jsme pozastavili práce na řezání.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-14.pdf

DUN sloup.jpg

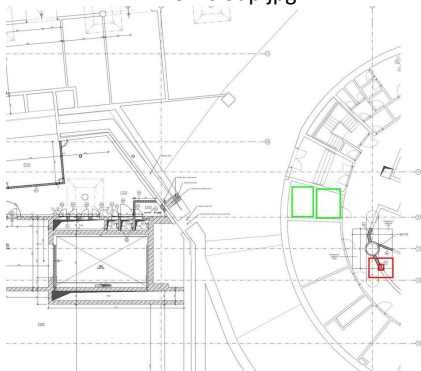

Podpisy: